

Basik air concept 2010 RN 97 83340 Le Luc	BULLETIN DE SECURITE NIVEAU OBLIGATOIRE	N° 050801 Date: 16/08/2005 Page 1/1
Document I-2	TEL: 04 94 99 12 36	FAX:04 94 39 89 37

EQUIPEMENTS CONCERNES:

Référence Désignation N° série concernés

ADV toutes tailles SAC-HARNAIS ADVANCE DEPUIS N° 1100

CONSTATATIONS:

Certaines pochettes de rangement HD ont tendance à se détendre et peuvent provoquer une extraction prématurée de l'extracteur à main.

ANALYSE

Il semble que l'élastique de maintien de la pochette ait tendance à être cisailé par les 2 coutures d'arrêt (bartack). Cette situation provoque un relâchement de l'entrée de la pochette favorisant de ce fait la possible extraction prématurée de l'extracteur.

ACTIONS

Il est demandé à tous les propriétaires de sac-harnais Advance concernés de vérifier l'état de l'entrée de la pochette de rangement de l'extracteur. Si celle-ci montre des signes de relâchement excessifs il est impératif de soit:

- nous renvoyer le sac-harnais afin de procéder au changement de la pochette.
- nous demander d'envoyer une nouvelle pochette afin de la faire monter par un réparateur qualifié.

Si la pochette ne présente pas de relâchement excessif nous vous demandons de surveiller celle-ci et de faire procéder à cette modification dès que le relâchement intervient (s'il intervient), en fin de saison, par exemple. Cette vérification est obligatoire.

Signature responsable qualité

Ludovic Chevé