

**Basik Air Concept**  
559 Chemin des Salles  
83300 Draguignan  
tel: 04 94 99 12 36  
fax: 04 94 39 89 37  
E-mail: basik.fr@free.fr

**AVERTISSEMENT TECHNIQUE**

N° AV070718

Date 18/07/2007

Page 1/2

**EQUIPEMENTS CONCERNES**

Sac-harnais Advance Tandem T1 et T2

**Matériel concernés:** Advance Tandem T1 et T2 fabriqués avant avril 2006,

**Directive:** Il est demandé à tous les utilisateurs de sac-harnais Advance Tandem de bien vouloir vérifier l'état de la sangle diagonale arrière de type 8 située dessous le système 3 anneaux et qui part dans le dossier.  
Cette vérification porte sur l'usure potentielle de cette sangle provoquée par le frottement du collier Oeticker qui maintient la gaine de secours.  
Voir photos

**Raisons:** Risque potentiel de dégradation de la sangle


**Délai:** Immédiat et obligatoire

**Faisabilité:** Si une altération est constatée, arrêt immédiat du Tandem concerné et retour à Basik Air Concept 2010 RN 97 83340 LE LUC France.  
La réparation sera effectuée dans nos ateliers  
Pour les pays francophones ayant des plieurs réparateurs pouvant intervenir sur le matériel, prendre contact avec nous à basik.fr@free.fr afin d'obtenir le plan de réparation.  
Si aucune altération de la sangle n'est découverte mais que le collier est montée à l'envers, veuillez dessertir celui-ci, le remettre dans le bon sens et le ressertir, Si vous ne pouvez pas le ressertir, enlevez le et faite un tacking pour maintenir la gaine de secours.  
**Attention cette opération doit être faite par un réparateur certifié.**

Jérôme Bunker

Ludovic Chev 



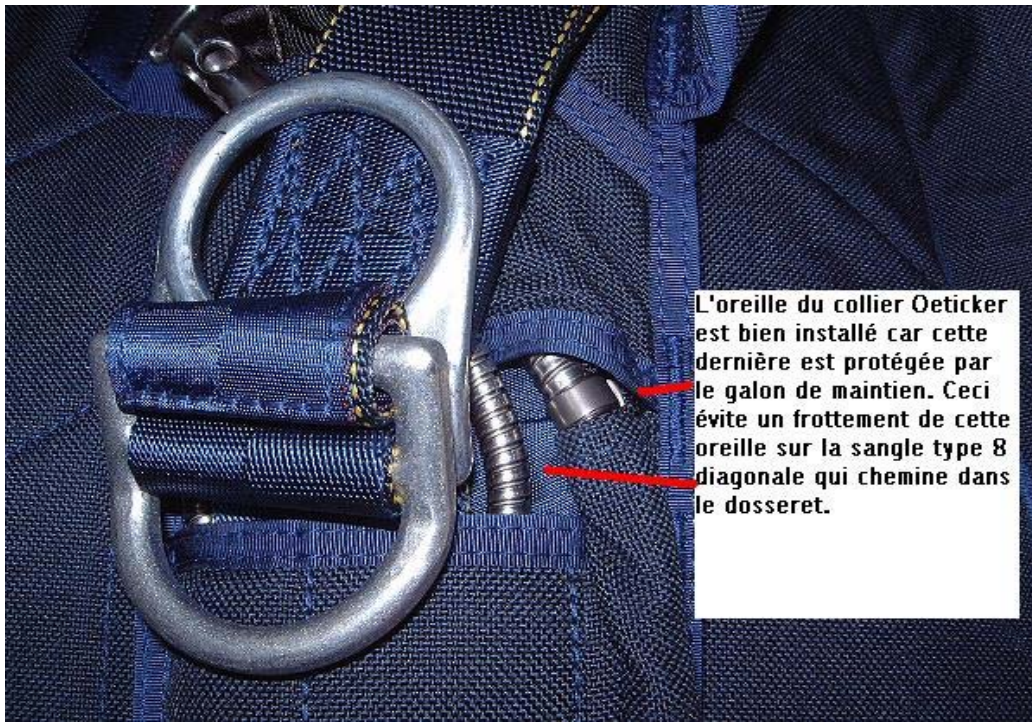

L'oreille du collier Oeticker est bien installé car cette dernière est protégée par le galon de maintien. Ceci évite un frottement de cette oreille sur la sangle type 8 diagonale qui chemine dans le dossier.



Mauvais montage du collier sur le ruban de protection. L'oreille du collier est située en dehors de sa protection



Bon montage du collier. L'oreille est protégée par le galon