

BULLETIN DE SERVICE

DATE: 03 Mars 2000 **BULLETIN SERVICE # SPSB: 03032000**

SUJET: MODIFICATION DE LA FIXATION DU LOOP DE FERMETURE

STATUT: OBLIGATOIRE

IDENTIFICATION:

Harnais Javelin et Conteneur: Toutes tailles fabriquées durant Aout 1993 et avant.

ORIGINE:

Un petit diamètre de suspente a été capturé sous l'oeillet de la fixation du Loop de fermeture d'un harnais Javelin et a résulté par une fatalité. Le moyen de fixation du loop dans le conteneur de principale du parachute mentionné ci-dessus est installé de telle manière que le loop de fermeture fait face au sac de déploiement quand il est plié.

Un petit diamètre de suspente (similaire à de la Microline 550 ou du Vectran 500) peut être capturé autour de l'oeillet et peut produire une réserve déployée avec une principale libérée mais toujours attachée .

BULLETIN DE SERVICE:

TL'oeillet sur le moyen de fixation du loop de fermeture affecté dot être protégé d'une quelconque interaction avec les suspentes de la voile principale durant le conditionnement ou le déploiement de la principale. La méthode recommandée de protection de l'oeillet est indiquée dans les photos jointes avec les explications

DATE DE MISE EN CONFORMITE:

BAvant le prochain saut

AUTORITE:

Derek Thomas, President
Sun Path Products, Inc.
4439 Skydive Lane, Zephyrhills, FL 33540
Telephone: 001 (813) 782-9242
Fax: 001 (813) 788-3057
E-mail: info@sunpath.com

DISTRIBUTION:

1. Tous les propriétaires concernés Bulletin de Service.
2. Tous les revendeurs de Sunpath.
3. Comité Technique et de Réparation du PIA.
4. Comité Technique du PIA
5. FAA ORL MIDO
6. Toutes Publications parachutistes.
7. Aero Clubs Nationaux, Section de parachutisme.
8. Sun Path Products, Inc. Website www.sunpath.com
9. Tous les Réparateurs FAA .