



FEDERATION FRANÇAISE DE PARACHUTISME
62 rue de Fécamp - 75012 PARIS
Tél : 01.53.46.68.68 - Fax : 01.53.46.68.70

e-mail : ffp@ffp.asso.fr

Web : www.ffp.asso.fr

Paris, le 25 août 2005

FLASH SÉCURITÉ POUR AFFICHAGE

05.1909

Matériels concernés : Tous les JAVELIN ODYSSEY

OBJET : Non bondissement de l'extracteur de secours d'un sac-harnais JAVELIN ODYSSEY, numéro de série JIK23079 fabriqué en août 2002. Extracteur JAVELIN numéro 02028 de juillet 2002

DESCRIPTION de L'INCIDENT :

Lors du repliage périodique d'un Javelin Odyssey, le plieur constate après action sur la poignée d'ouverture du conteneur secours que l'extracteur ne bondit pas normalement.

Le tissu de la coupole de l'extracteur est resté " collé " à l'envers du rabat inférieur du conteneur secours.

L'extracteur se positionne en demi cercle.

La base de l'extracteur reste à sa place initiale.

Le haut de l'extracteur est ramené vers le rabat inférieur du conteneur secours.

Les autres rabats ne s'ouvrent pas.

La drisse de liaison extracteur/sac de déploiement ne peut se dégager de sous les rabats.

Le sac de déploiement ne peut se dégager des rabats.

Le plieur tire alors sur l'extracteur et arrive à lever l'ensemble du parachute (sac-harnais et voilures) avant que les tissus ne se séparent au bout de 2 à 3 secondes.

Il constate que l'enduit déposé sur le tissu de la face interne du rabat est " gommeux et collant ".

CONSÉQUENCES ENVISAGEABLES

En cas d'ouverture du parachute de secours, soit par le déclencheur à basse hauteur soit manuellement et dans une position face sol ; vu la dépression générée dans le dos du parachutiste ; il est vraisemblable que cet incident aurait amené, soit un retard d'extraction, soit un non départ total de l'extracteur avec une issue fatale possible.



FÉDÉRATION FRANÇAISE DE PARACHUTISME

62 rue de Fécamp - 75012 PARIS

Tél : 01.53.46.68.68 - Fax : 01.53.46.68.70

e-mail : ffp@ffp.asso.fr

Web : www.ffp.asso.fr

MESURES à PRENDRE

Pour tous les matériels susceptibles de sauter dans les structures affiliées à la Fédération Française de Parachutisme :

- 1) Arrêt immédiat des sauts pour tous les JAVELIN ODYSSEY
- 2) Ouverture sur table du conteneur secours
- 3) S'il n'est pas constaté de collage des tissus :
 - a- Refermeture
 - b- Noter l'action sur le livret matériel (cette action ne vaut pas repliage périodique)OU
 - a- Repliage complet suivant la procédure habituelle
 - b- Noter le repliage sur le livret matériel (cette action vaut repliage périodique)
- 4) S'il est constaté un collage entre les tissus (même minime) :
 - a- Arrêt de vol pour le matériel
 - b- Contacter le revendeur ou l'industriel pour avis et action
 - c- Informer la fédération via le document joint ci-dessous.

5) En attente du complément d'enquête, la durée maximale entre les repliages périodiques des JAVELIN ODYSSEY **est ramenée à SIX mois.**

PERSONNELS HABILITÉS pour ces ACTIONS : plieurs et plieurs réparateurs

DESTINATAIRES :

Ecoles de parachutisme (pour affichage)
Clubs affiliés
Plieurs de parachutes de secours
Directeur des équipes de France
Entraîneurs nationaux
Monsieur HOUGET - DGAC
Monsieur PERRIN - DGA



FEDERATION FRANÇAISE DE PARACHUTISME
62 rue de Fécamp - 75012 PARIS
Tél : 01.53.46.68.68 - Fax : 01.53.46.68.70

e-mail : ffp@ffp.asso.fr

Web : www.ffp.asso.fr

RAPPORT d'INCIDENT CONSTATÉ sur un JAVELIN ODYSSEY

DATE :

SAC HARNAIS :

Numéro de série :

date de fabrication :

EXTRACTEUR :

Numéro de série :

Date de fabrication :

date du dernier repliage périodique :

Incident constaté :

PLIEUR : nom et numéro de qualification

(A retourner à la FFP soit par fax au 0153466870 ou par mail : ffp@ffp.asso.fr)