

# PARAFUN

SUITE À UNE OUVERTURE INTEMPESTIVE DE VOILE PRINCIPALE TANDEM NOUS VOUS DEMANDONS DE CONTRÔLER SUR LES AADVANCE TANDEMS LE SUPPORT DE FIXATION DU RSE.

SUR LES TANDEMS DE PREMIÈRE GÉNÉRATION LA SANGLE DE SOUTIEN DU RSE N'ÉTAIT PAS SÉCURISÉE COMME SUR LA PHOTO 1.(PAR UNE COUTURE INDIQUÉ EN TRACÉ NOIR)

PHOTO 1




SUR LES PREMIÈRES GÉNÉRATIONS LA SANGLE N'ÉTAIT PAS MAINTENUE PAR UNE COUTURE ICI CE QUI PROVOQUE UN FORT ALLONGEMENT ET DÉTÉRIORE LA GAINE DE CDO (PHOTO2)

PHOTO 2



1) LES PROPRIETAIRES DE TANDEM ADVANCE 1ERE GENERATION DOIVENT VERIFIER QUE LES COUTURES DE LA SANGLE DE MAINTIEN DU RSE (VISIBLES PAR LA FENTE DE PASSAGE DE CETTE SANGLE DANS LE DOSSE-RET) SONT BIEN EN BONNE ETAT. DANS LE CAS CONTRAIRE IL EST IMPERATIF DE NOUS REN-

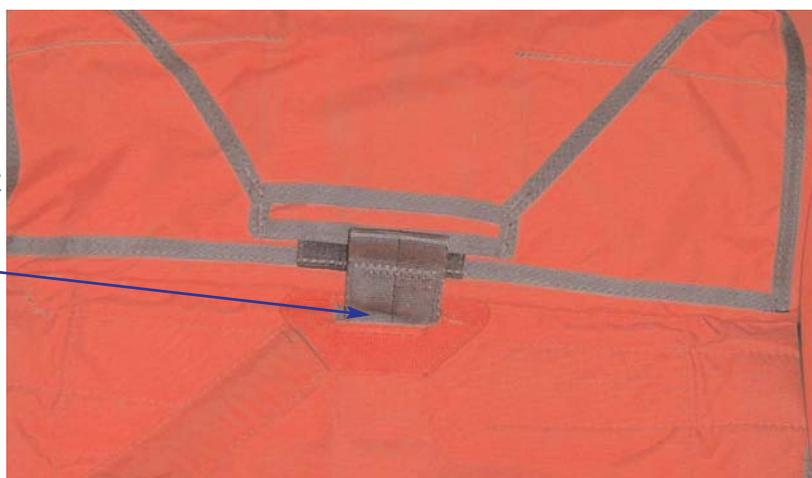

VOYER LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE LE SAC-HARNAIS POUR UNE MISE A NIVEAU. MEME SI LES COUTURES SONT CORRECTES NOUS VOUS DEMANDONS DE NOUS RENVOYER LE SAC-HARNAIS EN FIN DE SAISON POUR CETTE MISE A NIVEAU.

2) LES PROPRIETAIRES DE TANDEM ADVANCE 2EME GENERATION DOIVENT VERIFIER QUE LA COUTURE APPARENTE (PHOTO 1) DE LA SANGLE DE MAINTIEN DU RSE EST BIEN EN BONNE ETAT. DANS LE CAS CONTRAIRE IL EST IMPERATIF DE NOUS RENVOYER LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE LE SAC-HARNAIS POUR UNE MISE A NIVEAU. MEME SI LA COUTURE EST CORRECTE NOUS VOUS DEMANDONS DE NOUS RENVOYER LE SAC-HARNAIS EN FIN DE SAISON POUR CETTE MISE A NIVEAU.