

Produits concernés: Parachute de sauvetage FLEXPACK

P/N: P 512 (XX) (XX)

N° de Série: Tous

Constatations:

Des utilisateurs ont signalé un blocage de la poignée de déclenchement de la voile de sauvetage lors du test de déclenchement avant repliage périodique.

Analyse:


La mise en place de la poignée de déclenchement dans son logement a été incorrectement exécutée. Après manipulation, le mou résiduel du câble de la poignée, normalement libre, a formé une boucle qui est venue crocheter l'ergot du collier de sertissage de l'embout de la gaine métallique de déclenchement. (Cf photos 1,2 & 3)

Conséquences: extrême difficulté ou impossibilité de déclenchement de la voile de sauvetage



Lors de la tentative de déclenchement ci-contre:

La traction sur la poignée de secours devient impossible, la boucle de câble étant crochétée, sous le plastron, par l'ergot de fixation de la gaine.

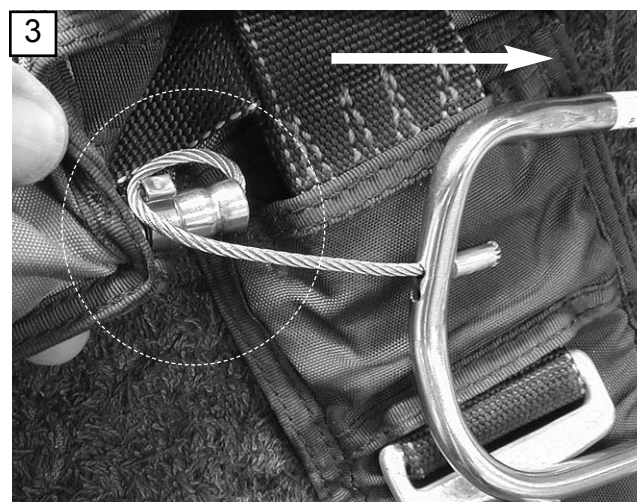

Actions obligatoires avant toute utilisation

Controler impérativement la mise en place de la poignée de secours dans son logement en utilisant la check list suivante:

- Cheminement direct du câble: de la sortie de la gaine jusqu'à l'embout de butée de câble.
- Poignée insérée entre les 2 velcros de maintien (et non dessous).
- Coude de la poignée orienté vers l'extérieur (étiquette d'identification non visible).
- Mou du câble, longueur approximativement 10 cm, totalement libre (non insérée entre les velcros).

