

Matériels potentiellement concernés :

ATOM MILLENIUM type :

35-1 Numéro de série JE011 à KB040 (JF---, JG---, JH---, JJ---, JK---, JL---, JM---, JN---, KA---)

34-000 Numéro de série JB054 à KB048 (JC---, JD---, JE---, JF---, JG---, JH---, JJ---, JK---, JL---, JM---, JN---, KA---)

34-00 Numéro de série JB056 à KB065 (JC---, JD---, JE---, JF---, JG---, JH---, JJ---, JK---, JL---, JM---, JN---, KA---)

34-0 Numéro de série JB059 à KB059 (JC---, JD---, JE---, JF---, JG---, JH---, JJ---, JK---, JL---, JM---, JN---, KA---)

34-1 Numéro de série JC052 à KB013 (JD---, JE---, JF---, JG---, JH---, JJ---, JK---, JL---, JM---, JN---, KA---)

Constatation :

Une déformation de la platine polyamide 10/10 (platine interne) du déflecteur peut apparaître du côté de la liaison déflecteur/conteneur. (voir schéma A)



Analyse :

Des modes particuliers de conditionnement du déflecteur sur le POD principal lors du pliage peuvent, à l'usage, déformer ce déflecteur et limiter son efficacité.


Recommandation d'emploi :

Contrôler chaque matériel potentiellement concerné avant toute prochaine utilisation.

Action

Cas N°1 : En cas de déformation comme présentée sur le schéma A : Avant toute prochaine utilisation, faire apposer sur le déflecteur, par un réparateur qualifié, une couture conformément au schéma B.

Cas N°2 : En cas d'absence de déformation : Par mesure de précaution, faire apposer sur le déflecteur, par un réparateur qualifié, une couture conformément au schéma B, au plus tard au prochain repliage de la réserve.

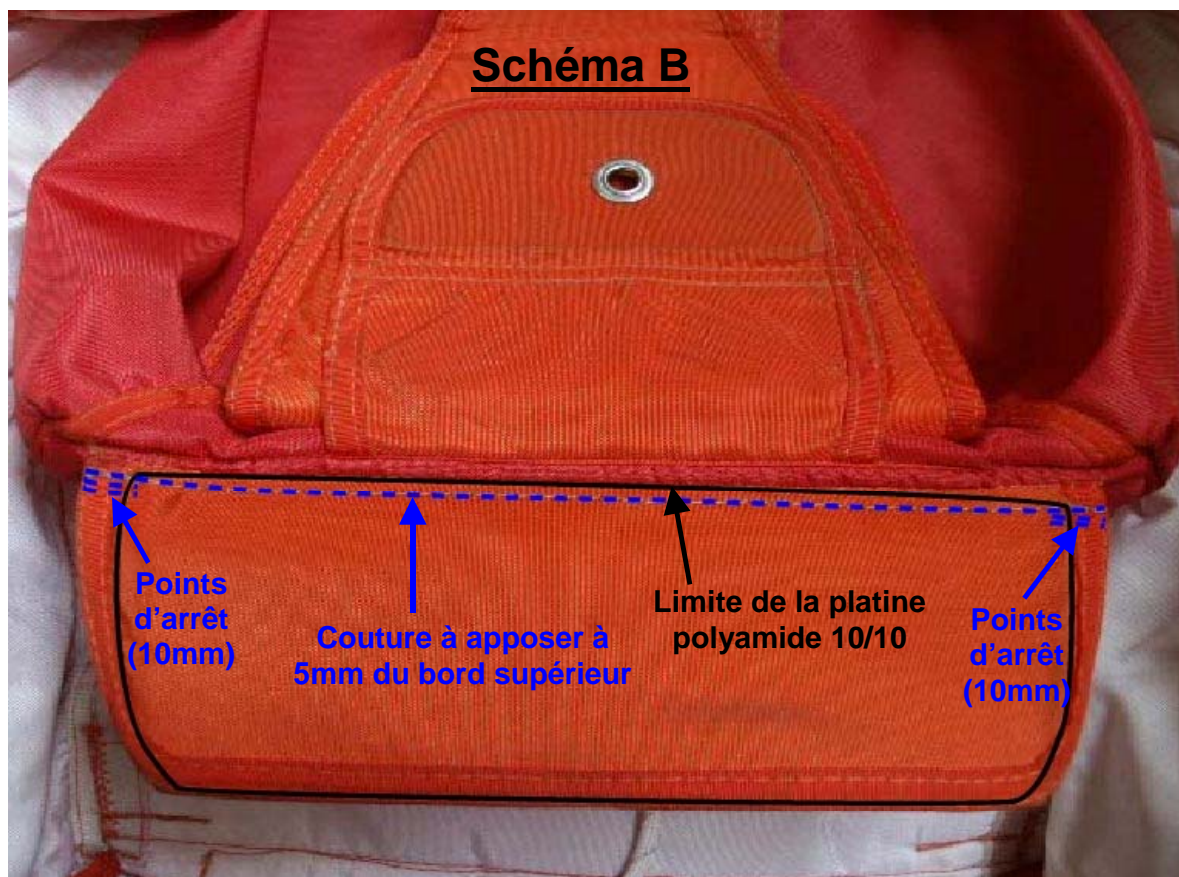

Description de l'amélioration à apporter :

Apposer une couture avec un point droit sur toute la longueur du déflecteur en faisant attention que la platine polyamide 10/10 (platine interne) soit bien prise dans la couture (Il est nécessaire de sortir la voile de secours du conteneur de secours) :

- Avec du fil polyamide 66 résistance 6 kg (Réf PF 9002402000 : Fil pour sac (30/3) OU équivalent),
- 5 à 6 points aux 2 cm,
- à 5mm du bord,
- avec un point d'arrêt de 10mm à chaque extrémité de la couture.

Remarques

Dans le cas N°1 PARACHUTES DE FRANCE effectuera gracieusement ces travaux d'amélioration et le repliage du secours sur les matériels présentés à son atelier / Service Après Vente au plus tard le 15/10/04. (Attention : prise de rendez-vous obligatoire).

Dans le cas N°2 PARACHUTES DE FRANCE effectuera gracieusement ces travaux d'amélioration sur les matériels présentés à son atelier / Service Après Vente mais le repliage du secours sera à la charge du propriétaire.