



FEDERATION FRANÇAISE DE PARACHUTISME

62 rue de Fécamp - 75012 PARIS

Tél : 01.53.46.68.68 - Fax : 01.53.46.68.70

e-mail : ffp@ffp.asso.fr

Web : www.ffp.asso.fr

COMMISSION TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE

FICHE D'INFORMATION MATERIEL N°21

Référence : JMS / 06 / 1398

Date : 12 Juillet 2006

Emetteur: Jean François PRUNIER

Objet: Difficultés de pliage et de conditionnement des extracteurs QUICK 3.1

Matériels concernés :

Extracteurs de secours QUICK 3.1, fabriqués par la société Parachutes de France, montés sur tous types de sac harnais

Texte :

Suite à la circulaire de sécurité N°110 demandant, sur proposition de l'industriel, une nouvelle méthode de pliage de l'extracteur Quick 3.1, la CTP au vu des remontées d'informations « du terrain » a été avisée que cette méthode de pliage :

- présente des difficultés et impose :
 - o des efforts importants pour être réalisée par une seule personne,
 - o un « tour de main » au delà de ce qui est normalement nécessaire.
- De plus, ces difficultés, ne garantissent pas à 100 %:
 - o que le tissu ne glisse pas malencontreusement hors des spires du ressort pendant la phase finale de compression de l'extracteur et de mise en place des rabats,
 - o que des blocages de spires fortuits ne puissent se produire.

Recommandations:

La CTP **recommande très fortement** de changer les extracteurs QUICK 3.1 par des extracteurs QUICK 3.

Contactez l'industriel ou son réseau de revendeurs pour les modalités de changement.

La CTP recommande ce changement **au plus tôt**.

DIFFUSION :

- Président F.F.P.
- D.T.N.
- Directeurs Techniques
- Parachutes de France
- Pliers / réparateurs
- Etats Majors de : l'Armée de Terre - l'Armée de l'Air - de la Marine
- Membres de la C.T.P.
- C.E.V.A.P
- B.S.M.A.T Montauban
- DGAC Monsieur JOUBERT
- DGA Monsieur PERRIN
- Direction des Sports Monsieur Julien MORLET
- Paramag
- FFP Contacts