



**FÉDÉRATION FRANÇAISE DE  
PARACHUTISME**  
62 rue de Fécamp - 75012 PARIS  
Tél : 01.53.46.68.68 - Fax : 01.53.46.68.70

e-mail : [ffp@ffp.asso.fr](mailto:ffp@ffp.asso.fr)

Web : [www.ffp.asso.fr](http://www.ffp.asso.fr)

## FLASH SÉCURITÉ

Réf. : FB/GD/2012.

Date : 07 Mai 2012

**Émetteur** : F.F.P. / C.S.

**OBJET** : Arrachement de la gaine protectrice du câble de verrouillage de la pochette R.S.E

**Matériels concernés** : ATOM TANDEM 740-1 & 740-2 (R.S.E.)

**Texte** : Suite à un défaut de maintenance, le parachute a été plié, à l'issue d'un saut, avec la gaine protectrice du câble de verrouillage de la pochette R.S.E endommagée. Lors du saut suivant, le moniteur a ressenti une secousse anormale durant l'ancrage du R.S.E. Après analyse, la cassure de la gaine protectrice a engendré un hameçonnage de la bouclette de verrouillage de la pochette R.S.E, créant l'arrachement de la gaine, la mise à nu de l'âme métallique du câble et sectionnant la bouclette. Cet incident aurait pu avoir des conséquences graves.



**Le pliage implique qu'un contrôle complet de tous les éléments a été effectué par le plieur qui considère que tous les composants du parachute sont "bons de vol", et s'engage à cet égard.**

### **Actions :**

Contrôler l'état de la gaine protectrice du câble de verrouillage de la pochette R.S.E ainsi que l'état de l'ensemble des composants et accessoires. Concernant les câbles, la vérification doit notamment porter sur l'absence de craquelure, rayure, boursouffure ou autre aspect anormal.

**Personnel qualifié** : Plieurs secours / Plieurs principaux / Moniteurs Tandem / D.T.

**Date d'application** : Avant le prochain saut.