



**FEDERATION FRANÇAISE DE
PARACHUTISME**
62 rue de Fécamp - 75012 PARIS
Tél : 01.53.46.68.68 - Fax : 01.53.46.68.70

e-mail : ffp@ffp.asso.fr

Web : www.ffp.asso.fr

FLASH SÉCURITÉ

Réf : FB/GD/12.0912

Date : 11 juillet 2012

OBJET : Extraction partielle des aiguilles LOR 2

Matériels concernés : ATOM LEGEND TANDEM

Texte : Au sol en revenant de la zone d'atterrissage, le vidéomen s'aperçoit que les broches LOR de verrouillage secours sont partiellement dégagées, les extrémités sont "tombées" dans le puits de l'œillet. Le moniteur tandem les replace avant l'ouverture complète. La poignée de secours du parachute tandem incriminé semble avoir un jeu fonctionnel trop faible. Le constructeur a été informé et étudie une solution.



Actions :

- Contrôler le jeu fonctionnel du câble d'ouverture du secours en mettant le parachute sur le dos et sangles serrées
- Vérifier les aiguilles LOR2 **avant chaque saut** au sol
- Se faire vérifier les aiguilles LOR2 dans l'avion avant de sauter dans la mesure où cela est possible

Personnel qualifié : Plieurs secours / Plieurs principaux / Moniteurs Tandem / D.T.

Date d'application : **Avant le prochain saut**